

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	QUART DE LES VALLS
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Mare de Déu del Pòpul (3)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 96   Vora 10   Altura del bronze 87   Pes Pes aproximat (en quilos)512 kg
<b>Fonedor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Any fosa</b>	2007
	
<b>Descripció</b>	<p>Té set anses. En el terç presenta dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "NTRA SÑRA. DEL PÓPULO ORA PRO NOBIS". La part en llatí procedeix de les diverses lletanies i es tradueix així: "PREGA PER NOSALTRES". Del grup inferior de cordons penja una garlanda de triangles invertits. Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari, altra de tipus grec i aquestes inscripcions: "MUCHOS AÑOS VIRGEN PURA, / ESTUVISTEIS ESCONDIDA / EN UNA PARED METIDA / QUE ENCUBRIÓ VUESTRA HERMOSURA / MAS DESPUÉS DE AUSENCIA TANTA / OS DESCUBRIERON, AURORA, / SEDNOS SIEMPRE INTERCESORA, / VIRGEN DEL PÓPULO SANTA." / "QUART DE LES VALLS AÑO 2007". En aquest espai també està la marca de fàbrica i la signatura del fonedor: "HERMANOS PORTILLA / CA / GAJANO CANTABRIA" / (2 pardals) / " # Abel Portilla # / Me fecit (peixet) / N° 113". Per acabar, presenta cinc cordons en el mig peu i dos més en el peu.</p>
<b>Tocs</b>	

<b>Conservació, manteniment</b>	<p>L'electromall pica un poc baix, amb cert perill de trencament de la campana.</p> <p>La cadireta del motor d'impulsos està ubicada perpendicularment baix de la roda, per la qual cosa no actua, i acabarà trencant, en curt terme, les potes del motor.</p> <p>La campana està molt pesada, és a dir molt desequilibrada, la qual cosa dificulta el seu toc, tant manual com mecànic. Per esta causa, i degut al mal estat de conservació del campanar, no és recomanable el seu volteig, ni manual ni mecànic, fins la restauració del campanar.</p> <p>L'electromall i el motor no estan ubicats al mateix costat, preferentment el costat esquerre, com es recomana en la normativa de subvencions de la Generalitat Valenciana. Tampoc està la campana dotada d'elements per al toc manual (ballesta o argolla en la truja, al menys per iniciar el volteig; anella al batall per al repic).</p> <p>Els eixos tenen una placa per baix, que impedeix la seua regulació.</p> <p>El batall, amb canya de fusta, deu rebotar més de l'habitual. Probablement l'únic avantatge de la campana excessivament descompensada siga que el rebot quede limitat, però no és una solució recomanable. Tampoc el batall està dotat de cables de seguretat, per evitar la seua caiguda en cas de trencament.</p> <p>La roda de volteig porta dents que es van enganxant a la cadena. Es tracta d'una tecnologia superada i substituïda per una banda adhesiva en la roda, que evita els bots de la cadena, els cops i els sorolls.</p> <p>La campana està poc encastada en el braç de fusta, la qual cosa augmenta la inseguretat i sobre tot el pes relatiu respecte a la truja o contrapés.</p> <p>La ubicació de les dues campanes noves no és l'habitual (una front a l'altra), i en conseqüència tocaven la una en l'altra en el moment del muntatge, per la qual cosa fou necessari serrar la truja, augmentat així el dèficit del contrapés.</p>
<b>Protecció</b>	<p>Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.</p>
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	01-04-2023

Fitxa completa de la campana: [Mare de Déu del Pòpul \(3\) Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - QUART DE LES VALLS](#)