


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BENEJUZAR
<b>Inmueble</b>	Santuario de Nuestra Señora del Pilar
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Torre Este
<b>Nombre</b>	<b>Nuestra Señora del Pilar (5)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 71 cm   Borde 6 cm   Altura 55 cm   Peso aproximado 207 kg
<b>Autor campana</b>	ROSAS, HIJO DE MANUEL
<b>Año fundición</b>	1998
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "NTRA. STA. DEL PILAR". En el medio pie tiene una inscripción conmemorativa y la fecha de su bendición: "EN MEMORIA DE F <sup>CO</sup> JULIO LOPEZ RODRIGUEZ 12 DE OCTUBRE DE 1998.". Finalmente tiene en el medio pie la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)".
<b>Toques actuales</b>	Voltea de forma automática.
<b>Conservación</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Los ejes de giro no descansan directamente en el muro y se apoyan en unas vigas de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	20-04-2017

Información completa: [Nuestra Señora del Pilar \(5\) Santuario de Nuestra Señora del Pilar - BENEJUZAR](#)