


| | |
|---|---|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | BENEJUZAR |
| Inmueble | Santuario de Nuestra Señora del Pilar |
| Dirección | |
| Ubicación | Torre Este |
| Nombre | Santa Teresa de Jesús (3) |
| Medidas | Diámetro 56 cm Borde 6 cm Altura 46 cm Peso aproximado 102 kg |
| Autor campana | ROSAS, HIJO DE MANUEL |
| Año fundición | 1998 |
|  | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SANTA TERESA DE JESUS". Seguidamente tiene en el tercio la siguiente inscripción, que seguramente indique el nombre de los donantes: "FAMILIA COSTA - ORTUÑO". También en el medio tiene la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)". Finalmente tiene en el medio pie una inscripción con la fecha de su bendición: "12 DE OCTUBRE DE 1998".</p> |
| Toques actuales | Voltea de forma automática. |
| Conservación | Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en un vano de la sala de las campanas. Los ejes de giro no descansan directamente en el muro y se apoyan en unas vigas de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Propuestas | La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad. |
| Autores del registro | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha del registro | 20-04-2017 |

Información completa: [Santa Teresa de Jesús \(3\) Santuario de Nuestra Señora del Pilar - BENEJUZAR](#)