

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	EXTREMADURA
Municipio	CÁCERES
Inmueble	Concatedral de Santa María
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	María (3)
Medidas	Diámetro 90 cm Borde 10 cm Altura 80 cm Peso aproximado 422 kg
Autor campana	RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL
Año fundición	1974
	
Inscripciones, decoraciones	<p>Esta campana tiene una inscripción más habitual, aunque con ciertos errores. En la parte superior, por debajo de los cordones (y no entre medio, como es más corriente) dice "SANTAMARIA # AÑO 1974 # # # # SEFUNDI SIENDO PARROCO DR. RAFAEL VALENCIA # # # # " Probablemente quisieron escribir SANTA MARIA AÑO 1974 SE FUNDIO SIENDO PARROCO EL DOCTOR RAFAEL VALENCIA.</p> <p>En el medio exterior, correctamente orientada, hay una cruz con pedestal, y en la parte interior la marca de fábrica "FUNDICION / GABRIEL RIBERA / MONTEHERMOSO" con la peculiaridad poco habitual de escribir el apellido del fundidor con B y no con V.</p>
Toques actuales	Repiques mediante electromazo y volteos mediante motor continuo. El conjunto impide los posibles toques manuales.
Conservación	<p>La campana carece de asas.</p> <p>El electromazo pega en su sitio. Sin embargo está excesivamente cercano a la campana.</p> <p>El punto de percusión (sorprendentemente pequeño a pesar del badajo de ojal) está muy desgastado.</p> <p>El yugo ha sido suplementado con tres conjuntos de pletinas de hierro, atornilladas y soldadas, para poder voltear con una pequeña rueda y motor continuo. Los suplementos no parecen del todo seguros, y serían innecesarios con un motor de impulsos.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	<p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana.</p> <p>Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual.</p> <p>Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	05-08-2005

Información completa: [María \(3\) Concatedral de Santa María - CÁCERES](#)