



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	TUI
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	María de la Soledad (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 96 Borde 10 Altura del bronce 82 Peso aproximado (en kilos)512 kg
Fundidor	RUCABADO
Año fundición	1785ca
Descripción	La campana tiene un par de inscripciones en español, de documentación limitada debido a los defectos de fundición. Dice en la parte superior "ST # YGLESLIA # DETUY # MARIA ## DELASOLEIDAD # ANO # DE # I # 7 8 " Los defectos de fundición impiden completar el año, que apuntamos como 1785, hasta que ora documentación lo confirme. El texto debió escribirse "MARÍA DE LA SOLEDAD # SANTA IGLESIA DE TUY # " que debe interpretarse como SANTA IGLESIA (CATEDRAL). En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz con pedestal y debajo pone "LAUOZ # DEL # ANGEL # SOI # QUE # DEL ALTO SUENA AUEMARIA # GRACIA # PLENA #" que a menudo se escribe SOY LA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO SUENA AVE MARÍA GRACIA PLENA. Debajo hay una cartela con la marca de fábrica, de un fundidor desconocido hasta la fecha: "RUCABADO / MEHIZO # " o sea RUCABADO ME HIZO.
Fotos	50
Toques	Aunque mantiene el badajo, no ha sido dotada de mecanismos para el toque mecánico debido a su gran grieta, que produce un sonido sordo y desagradable.

Conservación, mantenimiento	Gran grieta horizontal que coincide con un repique circular realizado por un badajo grande y excesivamente corto. Marca de grasa en el muro, prueba de haber movido la campana. Numerosos defectos de fundición que afectan al final de la fecha. En el interior pone, escrito con tiza "Gonzalo Canpanero". El badajo está atado con una tira de cuero que conserva los pelos del animal. Palanca para balancear y voltear la campana. El yugo parece nuevo. Ejes acodados. La campana no fue protegida durante la conservación del yugo nuevo, y está manchada de pintura roja.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente de inclusión de la campana y del yugo en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	La campana debe ser soldada, por una empresa especializada, tras lo que debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Dado que el yugo es nuevo debe ser mantenido. Debe dotarse a la campana de un motor de impulsos y un electromazo, ubicados ambos al lado derecho, para posibilitar el toque manual y no impedir el uso de una sogá unida a la palanca.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	11-09-2006

Ficha completa de la campana: [María de la Soledad \(5\) Catedral de Santa María - TUI](#)

PDF (10-09-2026)