

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	Avenida Fray Antonio Alcalde 10, Zona Centro 44100
Localización	Torre Sur de Santo Santiago
Nombre	Esquilón Mayor, La Asunción (S6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 170 Borde Altura del bronce 132 Peso aproximado (en kilos) 2.868, kg
Fundidor	RIVERA, TIBURCIO
Año fundición	1817
Descripción	<p>Campana incompletamente documentada debido a su posición casi horizontal por mal estado del yugo. que permite precisamente, por desaparición de parte de la madera, admirar la robustez del eje y de los tirantes metálicos que retienen la campana.</p> <p>Campana de transición técnica: si no estuviera firmada, se podría asignar a Juan Nepomuceno FLORES. No obstante en la parte alta dice en la parte exterior el apellido del fundidor "RIVeRA. " y en la anterior la dedicación "? LA ASUNCION". Como la campana está mal orientada, tiene todos sus elementos desplazados: así está la cruz al interior, muy sencilla pero de grandes dimensiones también y de decoraciones vegetales, y al exterior figura el peso, inciso como en el resto de campanas: "P^A 249 @ 7 L^S" es decir PESA 249 ARROBAS 7 LIBRAS, lo que supone 2.868,72 Kg. Hemos indicado una medida de diámetro aproximada que da por cálculo 2.845 kg, que se aproxima al peso indicado en la inscripción incisa.</p> <p>En el medio pie hay una inscripción insólita en esta torre, aunque muy habitual en otras catedrales, ya que indica el responsable económico de su fabricación: "SIeNDO TeSORERO eL SR. D. JUAN JOSe MARTINEs ? LOS RIOS Y RAMOS MAYO ... ? J8J7" Falta pues la fecha exacta de la campana, mal documentada como hemos dicho, y hay que volver a señalar otro rasgo típico del anterior fundidor, como es la utilización de la J mayúscula para las unidades de la fecha.</p> <p>En cualquier caso estos datos están sujetos a una ampliación posterior de información.</p>
Fotos	24
Toques	<p>No se puede voltear debido a su mal estado de conservación, que pone en peligro la campana y a los campaneros.</p> <p>Difícilmente se puede repicar, debido a su posición casi horizontal.</p>
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra casi horizontal, con el yugo hacia afuera, por el mal estado de conservación del contrapeso, lo que permite ver el eje, de muy grandes dimensiones, que atraviesa la oreja central del asa, asegurándola para que no caiga.
Protección	

Propuestas	<p>El yugo debe ser restaurado, manteniendo todas aquellas partes que sea posible, especialmente el eje sobradamente dimensionado, y renovando aquellas partes dañadas o perdidas o que pongan en peligro la seguridad de campaneros y campanas.</p> <p>Debe orientarse la campana correctamente, es decir con la cruz hacia afuera y las inscripciones significativas como el autor o el peso, hacia adentro.</p> <p>Debido a su toque mayoritario de volteo, parece conveniente dotarla de un badajo de hierro de una pieza, es decir de articulación simple, para que golpee correctamente el bronce, en un solo lugar.</p>
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro / FACEBOOK
Fecha	04-07-2024

Ficha completa de la campana: [Esquilón Mayor, La Asunción \(S6\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - GUADALAJARA](#)

PDF (29-06-2026)