

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | VALLE DE ZAMANZAS |
| Edificio | Parroquia de San Miguel de Villanueva-Rampalay |
| Dirección | |
| Localización | Campanario |
| Nombre | Jesús María y José Campana grande (2) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg |
| Fundidor | BALLESTEROS (SANTA CRUZ DEL TOZO) |
| Año fundición | 1869 |
| Descripción | <p>A pesar de que la campana no está firmada, la decoración de la cruz, así como la cruz en sí, hace pensar, sin ninguna duda, que se trata del mismo fundidor (BALLESTEROS) que su compañera (campana número 1) Además sólo se llevan 14 años de diferencia. La campana tiene numerosos defectos de fundición, pero sin duda, el más relevante, se encuentra en el asa central. Una de sus paredes presenta poros de gran tamaño y huecos vacíos, así como grietas. Esta pared no cumple su función y en caso de que alguna de las paredes del resto de la corona se rompiera, la campana se precipitaría al suelo. No se aprecian defectos en el resto de la corona, pero no se recomienda el volteo, ya que si hay fallos en una de las asas, puede haber otros que no podemos ver en el resto de la corona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el tercio, entre cuatro cordones, tiene una sencilla epigraffa que dice IHS MARIA Y JOSE A NO DE 1869 que debiera decir IHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1869 - En el medio (a las 12) tiene una cruz con pedestal. Como en el caso de su compañera, la cruz está hecha con unas molduras que recuerdan al barquillo. Integrado en el brazo izquierdo y la punta de la cruz, se dibuja una cruz templaria dentro de un círculo y este dentro de un cuadrado (que es el molde en sí de la figura). Se desconoce el significado. El pedestal, está hecho a base de triángulos con motivos vegetales en su interior - En el medio pie tiene cuatro cordones seguidos. <p>Tiene una rotura en el labio (entre las 7 y las 8) de unos 5cm de largo, producida, probablemente, por un badajo demasiado duro, aunque puede ser también, dado los defectos de fundición que tiene la campana, que haya sido producida por algún poro interno ya que es inusual encontrar una rotura, en una campana de volteo, en la zona en la que el badajo percute al repicar, en vez de donde percute al voltear. Aparentemente no afecta a su sonido, aunque de ella, parte una fina grieta que se prolonga en sentido vertical.</p> |
| Fotos | 19 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Regular, le falta un trozo del círculo del labio y tiene una pequeña grieta. Aparentemente no afecta a su sonido |
| Protección | |
| Propuestas | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Ficha completa de la campana: [Jesús María y José Campana grande \(2\) Parroquia de San Miguel de Villanueva-Rampalay - VALLE DE ZAMANZAS](#)

PDF (11-07-2026)