

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MONZÓN
Edificio	Catedral de Santa María del Romeral
Dirección	
Localización	campanario
Nombre	Santa María del Romeral (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 101 Borde 10 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)597 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	En la parte alta dice "SANTA MARIA DEL ROMERAL AÑO DE 1.941" y bajo de ella hay una guirnalda con motivos alegóricos: XP, MA, JHS... En la parte media exterior dice "REFUNDIDA EN 1.984" y por debajo está la marca de fábrica "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA, 27 VALENCIA" mientras que en la parte interna hay una cruz con crucificado.
Fotos	21
Toques	La campana voltea con motor continuo y hace repiques con electromazo.
Conservación, mantenimiento	El badajo de caña plástica y bola metálica, atado con una tira de cuero - El yugo metálico de CABRILLO, de fundición, podría presentar problemas de rotura a corto plazo. La campana está cubierta por una espesa capa de excrementos que afecta a su sonoridad, a su conservación así como a la lectura de sus textos. El electromazo no está soldado, por lo que hay riesgo de desplazamiento de la bola, con posibilidad de toques incorrectos e incluso de rotura de la campana. Campana mal orientada (crucifijo hacia adentro)
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los yugos tradicionales aragoneses, con el eje pasante por el asa central de la campana, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso. La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo en el lado derecho, para permitir el toque mediante soga. Vistos los problemas de conservación debidos a las aves, sería conveniente retranquear los soportes de manera que la campana pueda balancear, e incluso voltear, sin tocar una rejilla de acero inoxidable y transparente tanto a los sonidos como a la visión, que se instalaría en todos los vanos de la sala, en el vano a nivel del muro exterior. La campana deberá ser instalada con el crucifijo orientado hacia afuera.

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	03-06-2004

Ficha completa de la campana: [Santa María del Romeral \(6\) Catedral de Santa María del Romeral - MONZÓN](#)

PDF (11-06-2026)