

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Catedral de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Asunción (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 107 Borde 12 Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos)709 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1986
Descripción	<p>La campana tiene una sencilla epigrafía: "N^{TRA} S^{RA} DE LA ASUNCION AÑO 1.986" que debieron escribir como NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AÑO 1986. Por debajo hay una guirnalda vegetal con pequeñas medallas de diversos motivos (anagrama de Jesús JHS, anagrama de Cristo XP, monograma de María MA, copón... En el medio, en la parte exterior, hay una cruz con Crucificado, y en la parte interior una Asunción de María, saliendo del sepulcro y rodeada de ángeles. A la izquierda pone la marca de fábrica "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA", con numerosos defectos de fundición. Cabe interpretar la C. como CALLE.</p>
Fotos	15
Toques	Volteo mecánico
Conservación, mantenimiento	<p>Badajo con cables de seguridad insuficientes (al carecer de abrazaderas, en caso de rotura golpea y puede romper la campana o la instalación) Cadena excesivamente tensa La campana presenta numerosos defectos de fundición Rueda 120 cm diámetro</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los tradicionales de la zona, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (los ejes algo acodados y el puente reforzado por unas planchas en forma de media luna, palanca de hierro en el brazo, sogas enrolladas en el yugo).</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03, como ahora, se ponga la palanca de volteo para posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha</p>	<p>06-06-2005</p>

Ficha completa de la campana: [Asunción \(6\) Catedral de Santa María la Mayor - GUADALAJARA](#)

PDF (04-07-2026)