

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	REGIÓN DE MURCIA
<b>Municipio</b>	MAZARRÓN
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Antonio de Padua
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Nuestra Señora de América (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 63   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)145 kg
<b>Fundidor</b>	ROSAS, HIJO DE MANUEL
<b>Año fundición</b>	1992
<b>Descripción</b>	<p>La campana, con numerosos y graves defectos de fundición, tiene una breve inscripción de cierto interés. En la parte superior dice "NTRA. SRA. DE AMERICA" que pudieron escribir sin abreviaturas, ya que queda mucho espacio en blanco: NUESTRA SEÑORA DE AMERICA.</p> <p>En el medio, a la parte exterior dice, mal repartidos los textos, "EN EL V CENTENARIO DE LA EVAN / GELIZACION DEL NUEVO MUNDO / MCMXCII." mientras que a la parte interior hay un anagrama, de grandes dimensiones, de forma más o menos circular, que incluye un Euro a la izquierda, y que representa probablemente la institución donante de la campana, que no sabemos reconocer.</p> <p>Debajo, y también en la parte exterior, dice la marca de fábrica, también mal reproducida como el resto "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / JAEN"</p> <p>Tanto por la fabricación como por la sonoridad, se trata de una campana de pésima calidad, cuyo escaso interés se limita al texto, un tanto original.</p>
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Volteo continuo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Numerosos defectos de fundición.</p> <p>La campana está mal orientada: tanto los textos de dedicación como la marca de fábrica se encuentran al exterior, mientras que el probable anagrama del donante luce hacia el interior de la sala de campanas.</p> <p>Badajo unido mediante cable de acero (modelo ROSAS): como es habitual con este tipo de badajo, la bola está torcida y pega de lado, con peligro de rotura de la campana.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>No obstante parece conveniente descartarla para su uso como campana de volteo en el conjunto restaurado. En su lugar, y en el de las otras campanas de volteo, debería hacerse un conjunto nuevo de cinco campanas, armonizadas con la de San Antonio, que será el contrapunto sonoro de estos toques.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	25-09-2006

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora de América \(5\) Parroquia de San Antonio de Padua - MAZARRÓN](#)

PDF (13-06-2026)