

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	ERRO
Edificio	Parroquia de San Esteban Mártir de Aintzioa
Dirección	Calle San Esteban, 24 31697
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	
Año fundición	1849
Descripción	La campana tiene una breve inscripción, habitual en los siglos XVIII y XIX, que no obstante aquí se presenta con una variante evolucionada. Pone "JESUS MARIA Y JOSE ANO DE I 8 4 9 # " aunque habitualmente el nombre de Jesús se escribe como anagrama, bien en griego ("IHS" o bien en latín ("JHS"). No hay ninguna referencia al fundidor, probablemente ambulante y de limitada calidad, habitual en aquel momento. La campana tiene una cruz con pedestal, ubicada a la parte exterior, y cuenta con diversos cordones entre los que destaca uno, ubicado en la parte baja del tercio, algo abombado, también inusual en las campanas, y que podría señalar, junto con las decoraciones de la cruz, el estilo del aún anónimo fundidor.
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana no está fijada a la viga sino que cuelga de las bridas (probablemente por desaparición de las cuñas de madera que la fijaban, ubicadas por encima y ahora inaccesibles por la instalación de un muro moderno de ladrillos) La viga de la que cuelga la campana está pintada de azul. El asa badajera está rota y se ha reparado provisionalmente con alambres.
Protección	
Propuestas	Debieran fijarse las bridas de modo que la campana quede fijada a la viga. No obstante, las obras realizadas recientemente en la torre impiden la colocación de cuñas de madera, como probablemente tendría, por lo que se deben sustituir las bridas, instalando otras nuevas con tornillería métrica que permita la fijación antes citada. Los nuevos herrajes deberán protegerse contra la intemperie. También debe dotarse la campana de nueva badajera, del mismo modo que se hizo anteriormente en la otra, con dos taladros y la fijación también mediante tornillería métrica. En la medida de lo posible deben mantenerse los badajos actuales. Estos trabajos deben realizarse por empresa especializada en la restauración de campanas, debido al extraordinario interés del conjunto.
Autores de la documentación	BAÑALES, Miguel; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	27-04-2008

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Parroquia de San Esteban Mártir de Aintzioa - ERRO](#)

PDF (11-09-2026)