

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	JAÉN
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de la Virgen
<b>Dirección</b>	Plaza Sta. María 23002
<b>Localización</b>	sala primera de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Corpus Christi (6)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 149   Borde 16   Altura del bronce 130   Peso aproximado (en kilos)1915 kg
<b>Fundidor</b>	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
<b>Año fundición</b>	1941
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una sencilla frase en latín y español en la parte superior. Dice "CORPUS CRISTI AÑO 1941" Debieron escribir "CHRISTI", y se puede traducir como "EL CUERPO DE CRISTO AÑO 1941".</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, el sello capitular, donde dice "SANCTA ECCLESIA CATHEDRALIS GIENNENSIS" (SANTA IGLESIA CATEDRAL JIENENSE) en torno a dos palabras imbricadas "AC" cuyo significado se nos escapa. A la derecha está la marca de fábrica en monotipo "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". A la parte interior hay un crucifijo y a la izquierda una custodia.</p>
<b>Fotos</b>	31
<b>Toques</b>	Parece que se voltea, con gran esfuerzo y de forma manual, para el Corpus Christi.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Tiene escasa vibración. Aunque no se ve rotura, da la impresión de estar quebrada. La campana se encuentra en posición vertical, seguramente porque el tirante del cigüeñal se ha fijado a una barra empotrada en el muro.</p> <p>Las asas originales de la campana fueron serradas. Para asegurar los tornillos de los que cuelga la campana, se han soldado, de cualquier manera, trozos de varillas metálicas.</p> <p>El punto de percusión está muy gastado, con desprendimientos, seguramente por un badajo demasiado largo. Por el contrario, el badajo actual golpea demasiado alto, causa probable de la rotura de la campana. El sistema de fijación del badajo sigue siendo una abrazadera a la badajera, con el consiguiente peligro de arranque.</p> <p>La campana tiene numerosos grafitos en su interior.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<b>Propuestas</b>	<p>Debe valorarse si la campana no está rota, en cuyo caso, y vista la escasa antigüedad e interés de la actual, convendría refundirla, con unas decoraciones y epigrafía propias de nuestro tiempo y del fabricante actual.</p> <p>La campana debe ser repuesta a su posición simbólica original (la cruz hacia afuera). Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (palanca de hierro en el brazo, prolongación de madera en el yugo).</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03, como ahora, se ponga la palanca de volteo para posibles toques manuales.</p> <p>El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p> <p>Vistos los problemas de conservación debidos a las aves, sería conveniente retranquear los soportes de manera que la campana pueda balancear, e incluso voltear, sin tocar una rejilla de acero inoxidable y transparente tanto a los sonidos como a la visión, que se instalaría en todos los vanos de la sala.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	25-02-2025

Ficha completa de la campana: [Corpus Christi \(6\) Catedral de la Asunción de la Virgen - JAÉN](#)

PDF (25-05-2026)