

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Dirección	
Edificio	Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores

Campanas actuales

Nombre	Esquila (2)
Localización	Primer nivel de la espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	RIVERA, CAMPANAS
Año fundición	2010ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	Repique automático
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer nivel de la espadaña que se sitúa junto a la iglesia conventual. Tiene un yugo de hierro de la fundición de Campanas Rivera y está motorizada con electromazo monofásico. El badajo estaba atado pero no tiene cable de seguridad. Tiene una rueda pensada para su motorización con motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de otras campanas de la ciudad. Se debe de dotar con un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Por último se podría dotar con un motor de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-03-2019

Nombre	Esquila (3)
Localización	Primer nivel de la espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)
Año fundición	1959
Descripción	Dispone de varios cordones en el tercio. En su parte central tiene una cruz y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "GRAN FUNDICION DE CAMPANAS / CASA CABRILLO / METALES SUPERIORES / SALAMANCA". En el medio pie tiene una inscripción en la que parece leerse la siguiente inscripción con el año de fundición: "AÑO DE 1959".
Fotos	3

Toques	Repique automático
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer nivel de la espadaña que se sitúa junto a la iglesia conventual. Tiene un yugo de hierro que podría ser la fundición de Cabrillo y está motorizada con electromazo monofásico. No presenta badajo. Tiene una rueda pensada para su motorización con motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de otras campanas de la ciudad. Se debe de dotar con un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Por último se podría dotar con un motor de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-03-2019

Nombre	Esquila (4)
Localización	Primer nivel de la espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)
Año fundición	1959
Descripción	La campana tiene en el tercio una guirnalda con cintas, coronas y ángeles. En su parte central tiene un crucifijo y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "GRAN FUNDICION DE CAMPANAS / CASA CABRILLO / METALES SUPERIORES / SALAMANCA". En el medio pie tiene una inscripción en la que parece leerse la siguiente inscripción con el año de fundición: "AÑO DE I959".
Fotos	2
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer nivel de la espadaña que se sitúa junto a la iglesia conventual. Tiene un yugo de hierro que podría ser la fundición de Fernando Villanueva y está motorizada con electromazo monofásico. El badajo estaba partido en la toma de datos (30-03-2019). Tiene una rueda pensada para su motorización con motor de volteo continuo.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación y la campana se deben restaurar. El bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. El yugo actual tiene que cambiarse por otro de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de otras campanas de la ciudad. Se debe de dotar con un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Por último se podría dotar con un motor de impulsos que permita oscilar la campana sin llegar a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-03-2019

Nombre	Esquila (1)
Localización	Segundo piso de la espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1800ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-03-2019

Información completa: [Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-06-2026)