

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	JACARILLA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de Belén

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Almudena (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 7   Altura del bronce 62   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
<b>Año fundición</b>	1925
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una inscripción con su nombre: "ALMUDENA". También en el tercio lleva otra inscripción con la industria fundidora, la ciudad en la que estaba ubicada y el año de fundición: "MOISES DIEZ PALENCIA. AÑO 1925". En el medio está el número de serie, un elemento habitual en la fundición de Moisés Diez para marcar las campanas producidas: "2863".
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Además cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	21-04-2017

<b>Nombre</b>	<b>Fontalba, Sagrado Corazón de Jesús (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 91   Borde 8   Altura del bronce 74   Peso aproximado (en kilos)436 kg

<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1956
<b>Descripción</b>	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio con uno de sus nombres: "FONTALBA". Lleva el nombre de los marqueses de Fontalba, promotores de la construcción de la iglesia, así como del palacio y jardines anexos. En el medio dispone de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". También en el medio lleva la siguiente inscripción: "SAGRADO CORAZON DE JESUS / EN VOS CONFIO / REFUNDIDA EN EL AÑO 1956". Este texto tiene una aclamación muy popular al Sagrado Corazón de Jesús y además el año de su refundición.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Además cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	21-04-2017

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Belén - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)